




PROCEDURA DI UTILIZZO DELLO ZEROWEIGHT SU MODELLI PC

CARICO RUOTA

- 1) CARICARE RUOTA SU PEDANA ZEROWEIGHT
- 2) PREMERE IL PEDALE ZEROWEIGHT
- 3) PORTARE RUOTA A LIVELLO ALBERO, PROCEDERE CON IL BLOCCAGGIO
- 4) ABBASSARE ZEROWEIGHT PREMENDO IL PEDALE

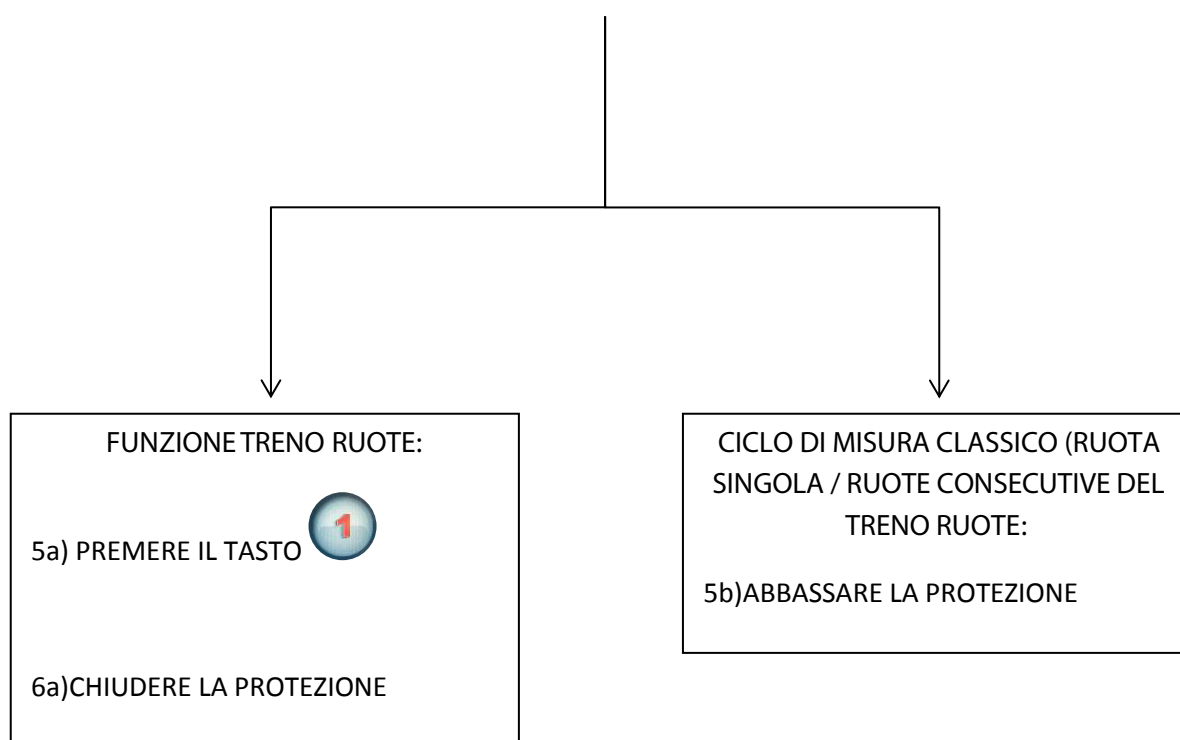

SCARICO RUOTA


- 1) PREMERE IL PEDALE ZEROWEIGHT
- 2) SBLOCCARE LA RUOTA E SFILARLA DALL'ALBERO FACENDOLA SCORRERE SULLA PEDANA
- 3) ABBASSARE MANUALMENTE ZEROWEIGHT FINO A TERRA



ZEROWEIGHT UTILIZATION ON PC's MODELS

WHEEL LOAD

- 1) LOAD WHEEL ON ZEROWEIGHT
- 2) PRESS ZEROWEIGHT PEDAL
- 3) REACH SHAFT HEIGHT, THEN LOCK THE WHEEL
- 4) PRESS ZEROWEIGHT PEDAL TO MOVE DOWN

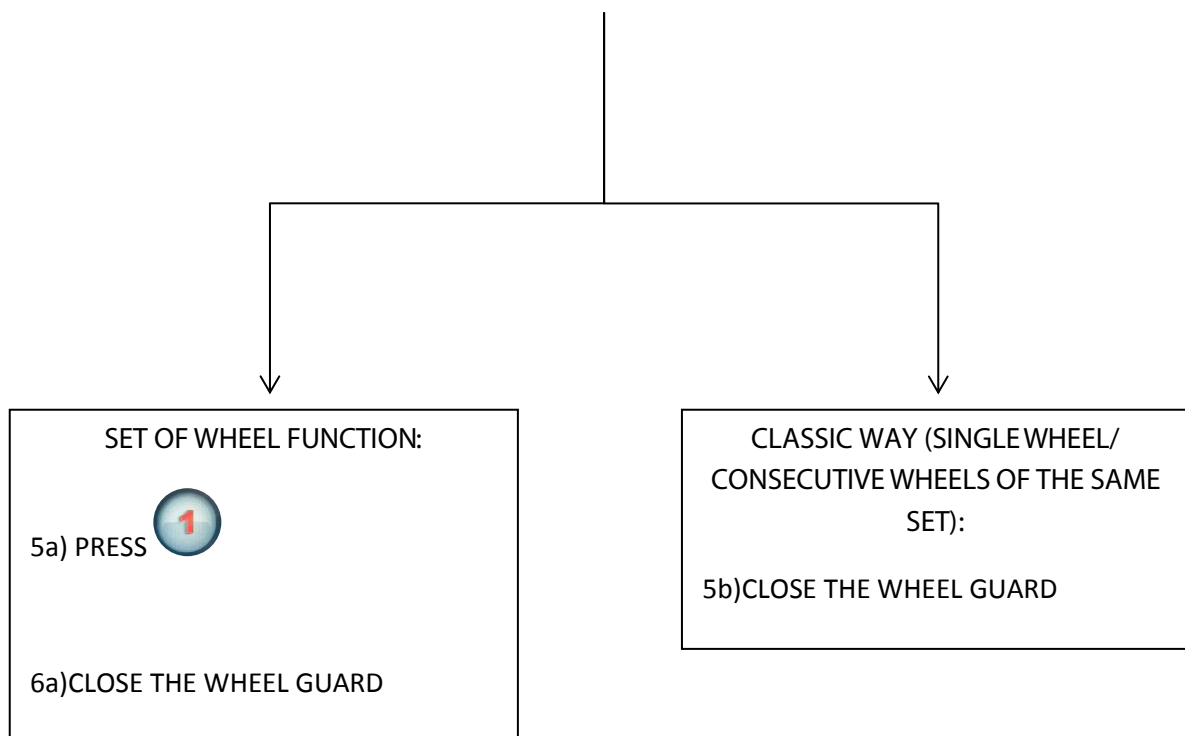

WHEEL UNLOAD

- 1) PRESS ZEROWEIGHT PEDAL
- 2) UNLOCK THE WHEEL AND PUT IT OFF FROM THE SHAFT
- 3) MANUALLY MOVE DOWN THE ZEROWEIGHT TO FLOOR LEVEL